

# 電磁アクチュエータ ドライブ回路

工学部 機械知能工学科

熊谷 正朗

kumagai@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

東北学院大学工学部  
ロボット開発工学研究室 RDE

## 今回の到達目標

### ○モータ類の制御に用いられる回路

#### ◇半導体によるスイッチング回路

について説明できる。

- ・MOSFETによるスイッチング
- ・MOSFETによるHブリッジ回路

#### ◇電力損失に注意を払える。

- ・MOSFETの損失、ダイオードの損失

#### ◇スイッチング回路の動作を読み取れる。

- ・電流の経路、動作の時間変化

## 今回の背景知識 (復習→基礎BS13他)

### ○電磁アクチュエータと駆動の特性

#### ◇電磁アクチュエータはコイルである

- ・急にオフできない ( $L di/dt$ )

#### ◇出力の調整: スwitchング & PWM方式

- ・高速にオンオフ、オンの時間比率

#### ◇極性の変更: Hブリッジ回路

- ・電磁石の極性、モータの方向←電流極性

#### ◇損失の問題

- ・部品にかかる電圧×電流→損失・熱

## 電磁アクチュエータの電流制御

### ○電流制御の意義

#### ◇アクチュエータの特性: 電磁石

- ・電流と力、トルクが比例する
- ・制御理論の多くの入力がか力 ( $ma=f$ )

#### ◇アクチュエータの破損原因は電流過大 (or速度)

- ・過大電流→加熱→焼損
- ・過大電流→強い磁場→永久磁石の減磁  
⇒ 限界性能を出すには電流の調整必要


#### ◇簡易的には電圧のみ(PWMのみ)でもOK

## アナログ増幅回路による駆動 (小出力向け)

### ○オペアンプ+バイポーラトランジスタ

#### ◇電圧-電流変換回路を増強

- ◎ スwitchングではない: ノイズ出にくい
- × 条件によって損失がかなり大、効率低
- 回路規模が小さい

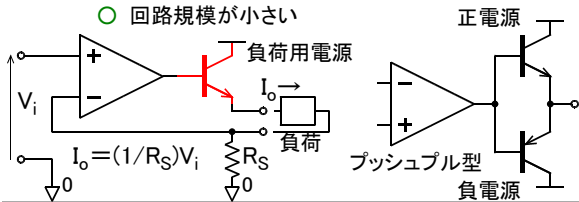


## アナログ増幅回路による駆動 (小出力向け)

### ○動作の理解

#### ◇オペアンプ+トランジスタ → オペアンプ

- ・ $V_{BE}$ 分は自動的に補われる
- ・電流は増強できるが、電圧は少し減 ( $V_{BE}$ 分)  
※損失への耐性も

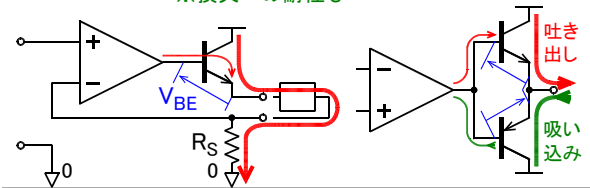


## 単純なスイッチング回路 (リレー、ソレノイド)

### ○MOSFET+フリーホイールダイオード

#### ◇スイッチ部にMOSFETをつかう + コイル対策

- ・リレーの駆動、ソレノイド(電磁石)の駆動
- ・ステップモータのユニポーラ駆動(単純)
- ・モータの一方駆動(必要ならPWM)

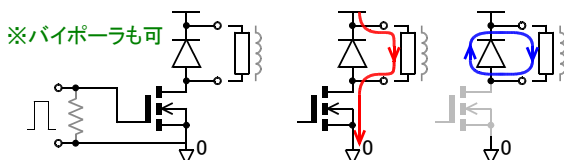


## Hブリッジ回路

### ○MOSFET × 4 + D (Nch × 4 or Nch, Pch × 2)

#### ◇HブリッジのスイッチをMOSFETで構成


- ・Nchの場合、ハイサイドのゲート電圧に注意
- ・Pchの場合はゲート電圧を下げてオン

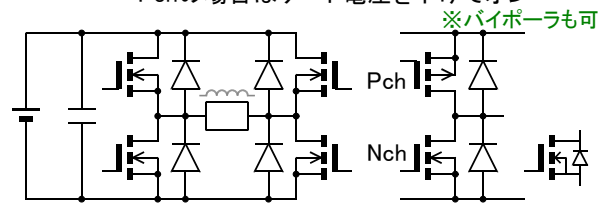

## Hブリッジの動作

### ○オンのとき・オフした直後(フリーホイールD)


- ◇対角をオン→スイッチ経由で流れる ※状況依存
- ◇ → 全部オフにする → FWD経路で流れる
- ・電流が電源側に戻る: 瞬間的にはCに入る

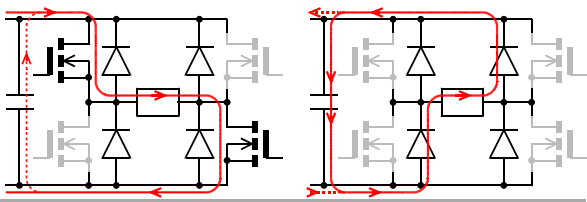

## Hブリッジの損失の検討

### ○損失箇所: オン→MOSFET / オフ→D


- ◇オン:  $2 \times R_{on} I^2$  :  $R_{on}$ 次第で下げられる
- ◇オフ:  $2 \times V_F I$  :  $V_F$ が1[V]程度になる(大電流)
- 場合によってはDの損失の方が大

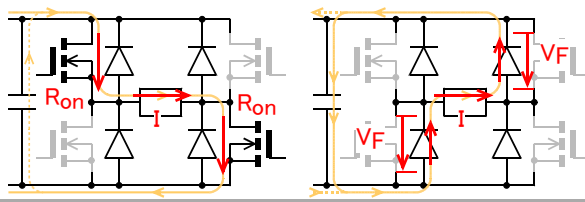

## 損失低減の工夫

### ○Dをなるべく使わないようにする


- ◇1組の対角のFETをオフ ※MOSFETは双方向可
- ※バイポーラは不可
- 直後にもう一組をオンにする → D通らず
- ※切り替えの僅かな時間はD、FETを逆流する場合あり

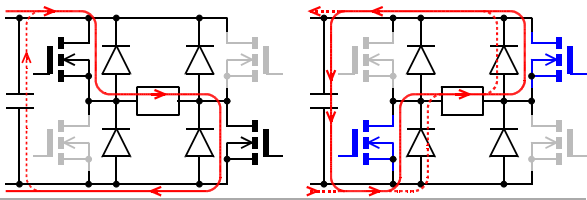

## Hブリッジと回生

### ○対角から戻る電流 → 電源(電池)



- ◇オン時/オフ時の上がり方/下がり方が変わる
- ・オフ時の方が長い場合 → 戻る方が多い
- ・モータの起電力(=回転方向)と電源の関係

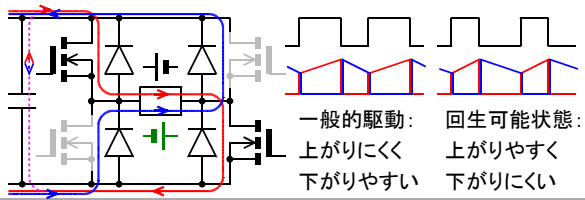

## ステッピングモータのバイポーラ駆動

### ○コイルが2系統ある



- ◇Hブリッジ×2
- ・AとĀを逆向きに直列
- ・直流モータの2倍の規模

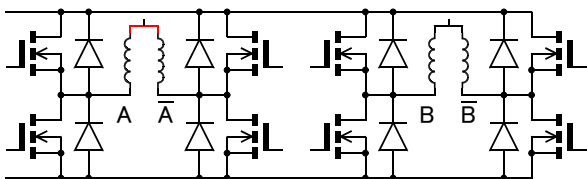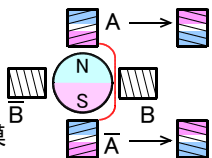

## 3相ブリッジ

### ○3相モータの駆動用


- ◇ハーフブリッジ×3
- ・上下を適宜オンする
- ・PWMでUVW各電流調整

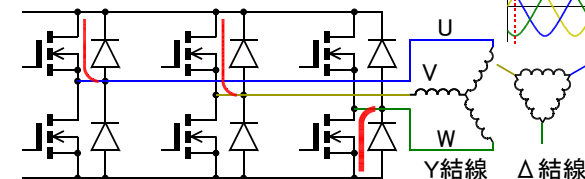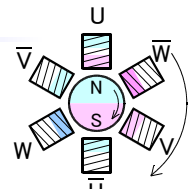

## 電流制御のための電流計測

### ○対象に流れる電流が欲しい

- ◇絶縁型の電流センサ(磁気を利用、大電流向)
- ◇抵抗を直列に入れる → 両端の電圧を取り出す
- = 非絶縁なので工夫が必要

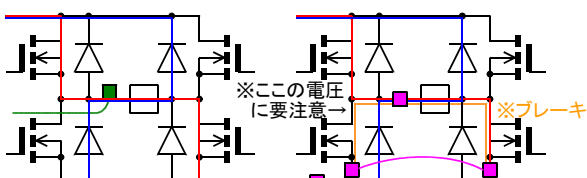

## 電流制御の方法

### ○(平均)電流を一定にするフィードバック

- ◇基本アイデア
  - ・電流が目標より少ない → PWMデューティ増
  - ・多い → 減
  - ※デューティ: On-Off型 / On-On型(対角オン切替)
- ◇モータの起電力の影響
  - ・回転数が増える → より高い電圧が必要
  - より高いデューティ比が必要になる
  - ・一般にPI制御(比例積分制御)を使う