

機械知能工学科 メカトロニクス基礎

第10回

MB-10/Rev 17-1.0

センサ信号の処理

工学部 機械知能工学科

熊谷 正 朗

kumagai@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

東北学院大学工学部
ロボット開発工学研究室

RDE

今回の到達目標

○ センサ信号 から 計測値 への処理

◇センサ出力値がそのまま使える情報ではない
ことを説明できる。

- ・センサ出力値からの情報の取り出し


◇情報化するために必要な処理を説明できる。

- ・大きさの調整 / ノイズ除去 / 変換
- ・校正(キャリブレーション)

◇回路の得意なこと と ソフトの得意なこと
があることを理解できる。

メカトロニクスにおける計測の位置づけ

○メカの状態を数値情報として取得する

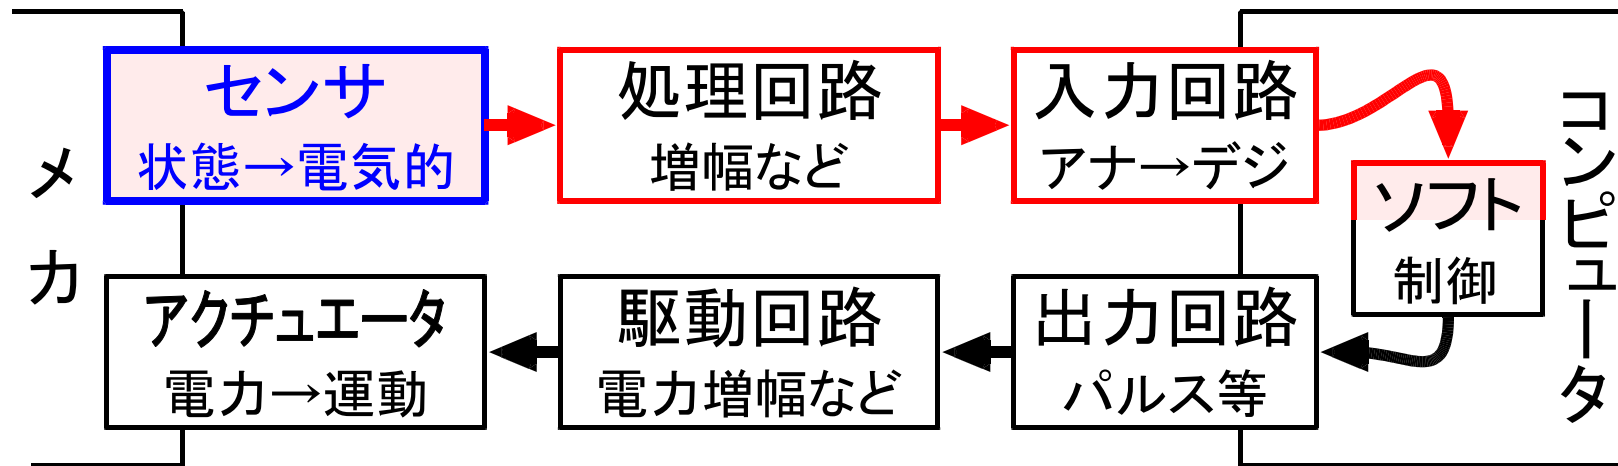

- ・ 計測や制御で**必要なのは値ではなく情報**
例) 電圧やデジタル値ではない、「温度」
- ・ 適切に**伝達**し、**情報に復元**するための処理

センサ～ソフトで必要な作業


○アナログ回路＋デジタル化＋演算処理

◇センサ

- ・被測定対象量 → 電気的な変化

◇アナログ回路


- ・電気的な変化 → 電圧変化
- ・増幅（信号の大きさの調整）
- ・フィルタ（ノイズの除去など）

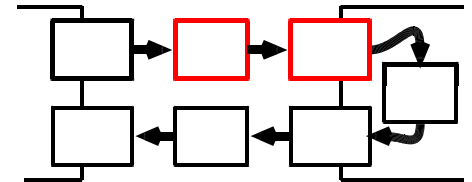

◇アナログ－デジタル変換(AD)（→後期）

- ・アナログ電圧に対応(比例)したデジタル値へ

センサ～ソフトで必要な作業

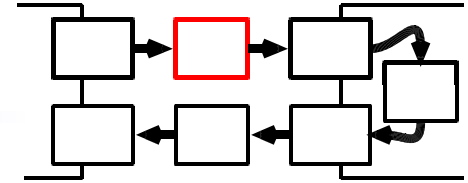

○電圧変化への変換＋増幅

◇電流変化 → オームの法則 → 電圧変化

- ・抵抗にセンサの出力電流を流す

◇抵抗変化 → オームの法則 → 電圧変化


- ・抵抗(センサ)に電流を流しておく

◇増幅・電圧レンジ変換


- ・センサ出力をAD変換の入力に合うサイズに

例) $1.2 \pm 0.1[\text{V}] \rightarrow 0 \sim 5[\text{V}]$ にする

= 1.1V引いて25倍する、など

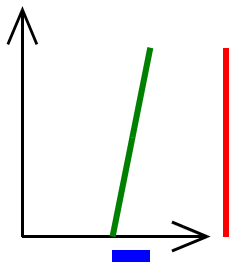

センサ～ソフトで必要な作業

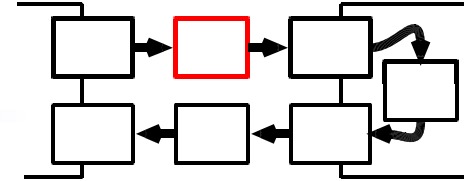

○フィルタ（主にローパスフィルタ）

◇ローパスフィルタ（→参考：学生実験）


- ・ **低い周波数**は一定の率で**増幅**をして
- ・ **高い周波数**は**減衰**させる

ことで「ローをパスさせる」回路

◇ローパスを入れる目的


- ・ **高い周波数のノイズ**を低減する
- ・ AD変換の前に**信号の周波数を制限**（→後期）
- ・ 専用回路 or 増幅回路＋コンデンサ

センサ～ソフトで必要な作業

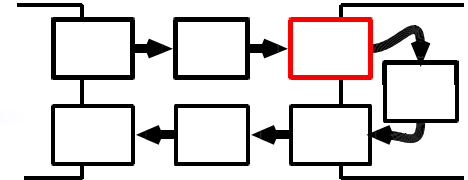


○アナログ→デジタル変換(AD変換→後期)

◇アナログ電圧→デジタル数値

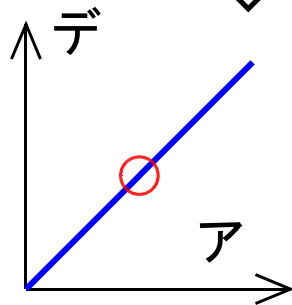


- ・アナログ電圧に比例した整数値(2進数)
- ・アナログの連続性は、ここでデジタルの離散(とびとび)になる。

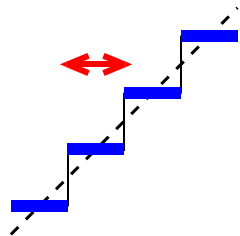


例) 0-5[V]を8bitに変換→19.5[mV]刻み
→19.5[mV]よりも細かな変化は無視

◇時間の離散化

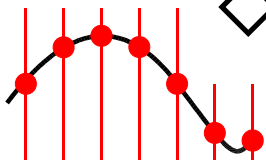

- ・一定時間間隔で変換＝間の変化は不明に

センサ～ソフトで必要な作業

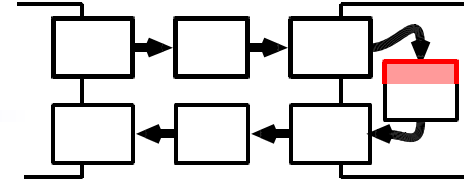

○ソフトウェアの処理：情報の復元

◇ただのデジタル値→計測したかった値

◇数値の変換作業

- ・変換後のデジタル値から、単位付きの数値に直す。

↓ 例：三角関数、 $\sqrt{\quad}$


- ・単なる係数／校正曲線／数学的変換

◇信号処理（→大学院：計測信号処理特論）

- ・数学的手法で信号を加工する 例）微積
- ・デジタルフィルタ（数式でフィルタ、画像処理も）

センサ～ソフトで必要な作業

○ソフトの処理：情報の復元：係数のみ

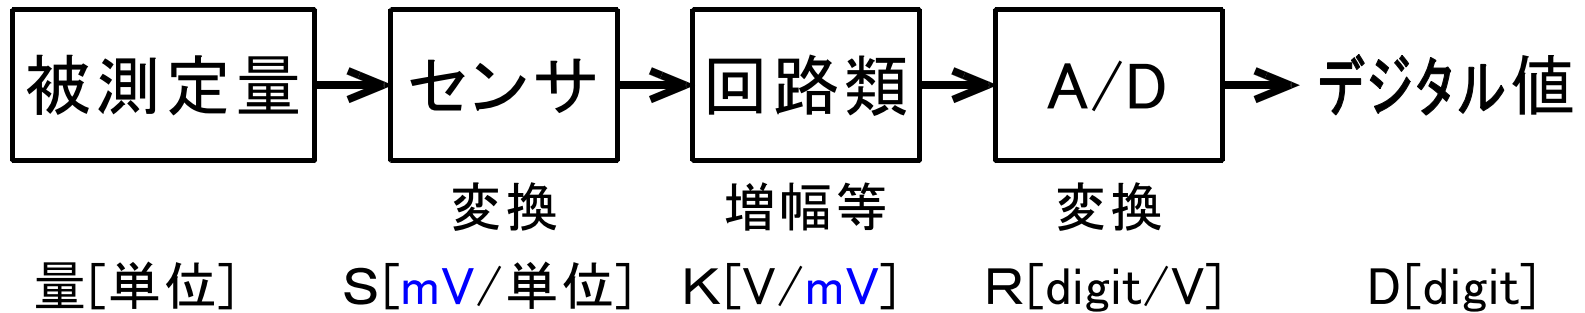

得られるデジタル値は

$$D = R \times (K \times (S \times \text{量}))$$

$$[\text{digit}/\cancel{V}][\cancel{V}/\cancel{mV}][\cancel{mV}/\cancel{\text{単位}}][\cancel{\text{単位}}]$$

※mVはmAやΩなどの
場合有り

※digitはデジタル値

なので

校正でまとめて
対処できる↓

$$\text{量}[\text{単位}] = ((D \div R) \div K) \div S = D \times (1/RKS)$$

校正（キャリブレーション）

○センサ～デジタル化の誤差を吸収

◇誤差(ばらつき)の原因

- ・ **センサ**そのものの誤差(感度・オフセット)
- ・ **増幅回路**等の誤差
- ・ **AD変換**の誤差（上二つに比べると小さい）


◇誤差の再現性

- ・ つくった一式ごとに異なる誤差が出る が
- ・ その誤差は固有で変化しない
→ 誤差を**キャンセル**すればいい

校正（キャリブレーション）

○校正の基本的な方針

- 1: 測定系で「正しい」被測定量を測定する
- 2: 被測定量→測定値(処理後)の関係を求める
- 3: 利用時に、この関係を逆に使って、
測定値→本来の被測定量 の変換をする

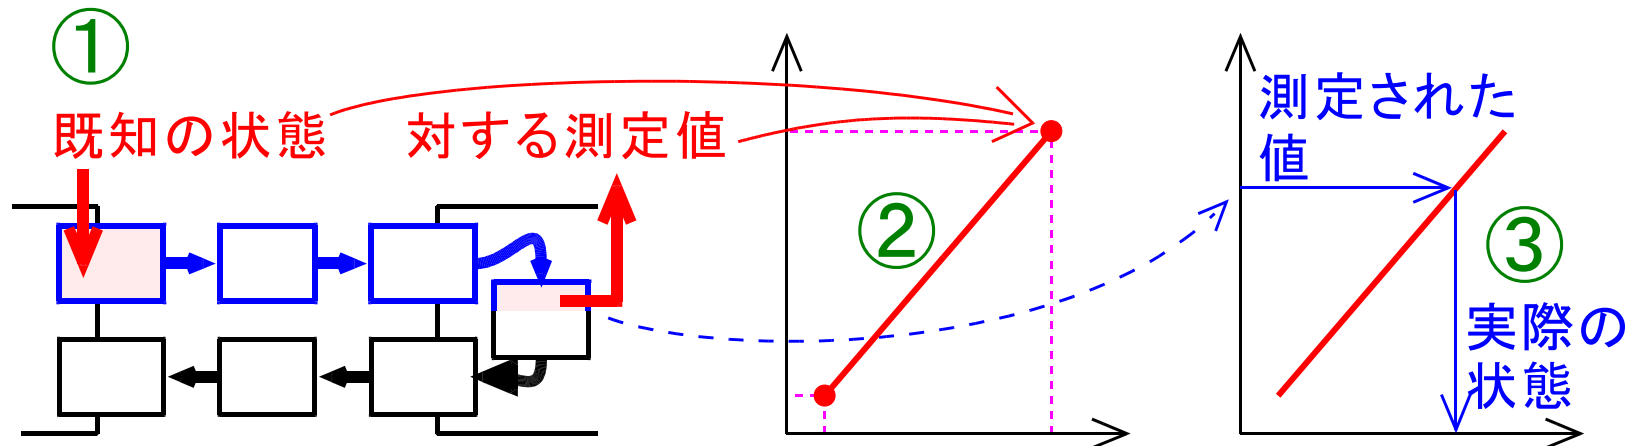


校正（キャリブレーション）

○例1：オフセットの校正

◇オフセット(ゼロ点)だけずれるような場合

- ・センサの設置による、温度による 等
- ・主な例：電子体重計

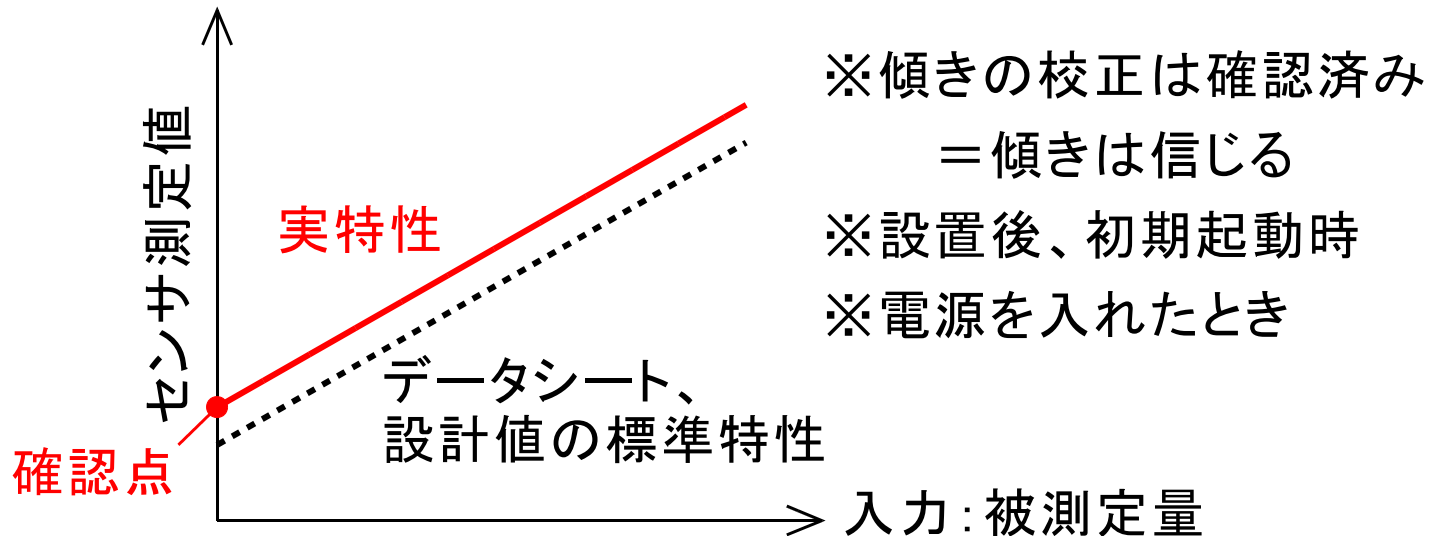


校正（キャリブレーション）


○例2：オフセットと感度の校正（直線的）

◇感度の確認が必要な場合

- ・ 個体間のばらつき、つくったら一度は必要
- ・ 主な例：温度計(0,100°C) 傾斜角度センサ

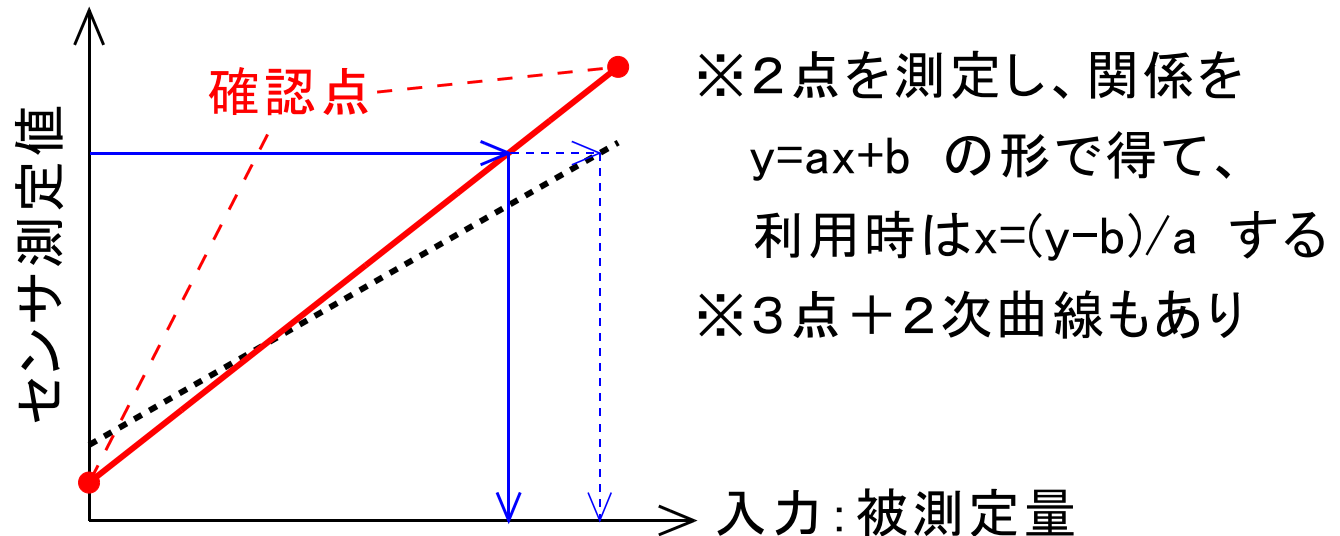


校正（キャリブレーション）

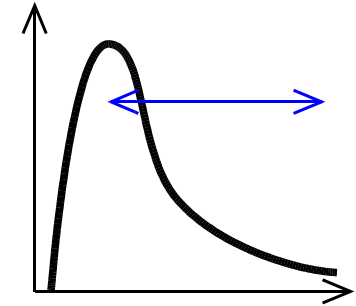

○例3：校正曲線

◇センサの特性が直線的では無い場合

- ・ 曲線関数で近似、連続直線で近似
- ・ 主な例：三角測量型の距離センサ

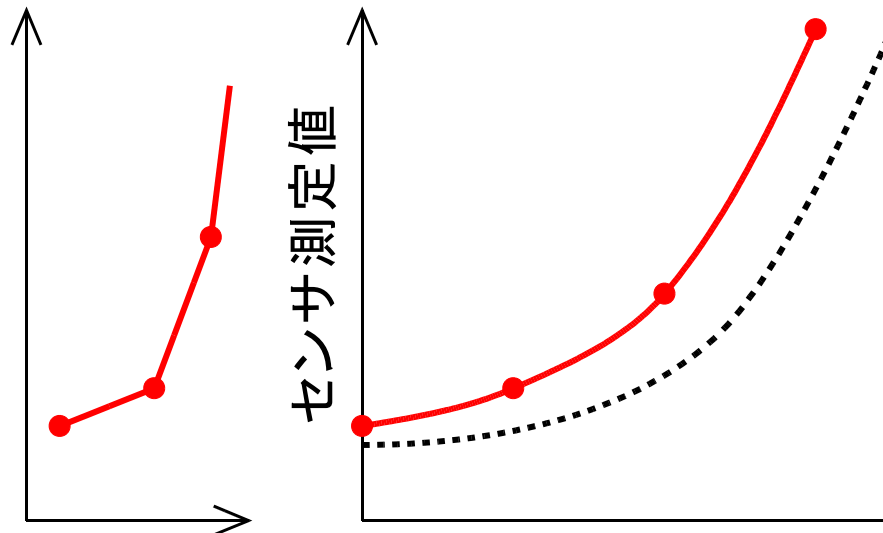

※何点か測定し、センサの
原理的な曲線式、その他
曲線式で近似

※折線で近似→前と同様

センサ→処理の開発手順

○変化を拾う→処理法を考える

- 1: 被測定量の**変化を拾える手段**を見つける
 - なるべく**一般的**方法（「買えば済む」が最強）
 - なるべく**大きく変化**を拾える（増幅を減らせる）
- 2: 適切な電圧変化にもちこむ→デジタル化
- 3: 処理方法を検討する
 - 最初は手動/表計算ソフトなど→プログラム
- 4: 校正と評価

回路とソフトの向き不向き

○どこまでを回路で処理すべきか

◇処理の分担

- ・ 大きさ調整 → 回路 & ソフト処理 (校正)
- ・ ゼロ点調整 → 回路 & ソフト処理 (校正)
- ・ ノイズ除去 → 回路 & ソフト処理
- ・ 微積、関数変換 → ソフト処理
- ・ 校 正 → 回路 & ソフト処理

◇なるべくソフト(デジタル)寄り、アナログ減らす

- ・ アナログは劣化しやすい & コスト高い